

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表


リコール届出日: 令和元年10月29日

リコール届出番号	外-2943	リコール開始日	令和元年10月30日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国: 英国 製作者名: ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先: ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位(部品名)	窓拭き機(ヒューズ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント及びリヤウィンドウォッシュポンプにおいて、使用環境に対する電気回路の容量設定が不適切なため、ウォッシュノズルが凍結した状態でウォッシュを使用すると、フロント及びリヤウィンドウォッシュポンプ回路のヒューズが切れることがある。そのため、ウォッシュ液が噴射されなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズを対策品に交換する。また、ヒューズボックスカバーを、表示を変更した対策品に交換し、取扱説明書のヒューズ仕様欄に修正シールを貼付する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: 電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2943のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3DA-LZ2NA	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AN6LH000593~SALZA2AN5LH015621 平成31年4月9日~令和元年8月29日	148	
	5BA-LZ2XA	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AX2LH003539~SALZA2AX7LH018814 令和元年5月13日~令和元年6月21日	190	
	7BA-LZ2XAP	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AX1LH000700~SALZA2AX6LH012048 平成31年4月9日~令和元年5月13日	92	
	不明	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AX8LH000595 平成31年4月9日	1	
	(計4型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年4月9日~令和元年8月29日	(計431台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

# 改善箇所説明図

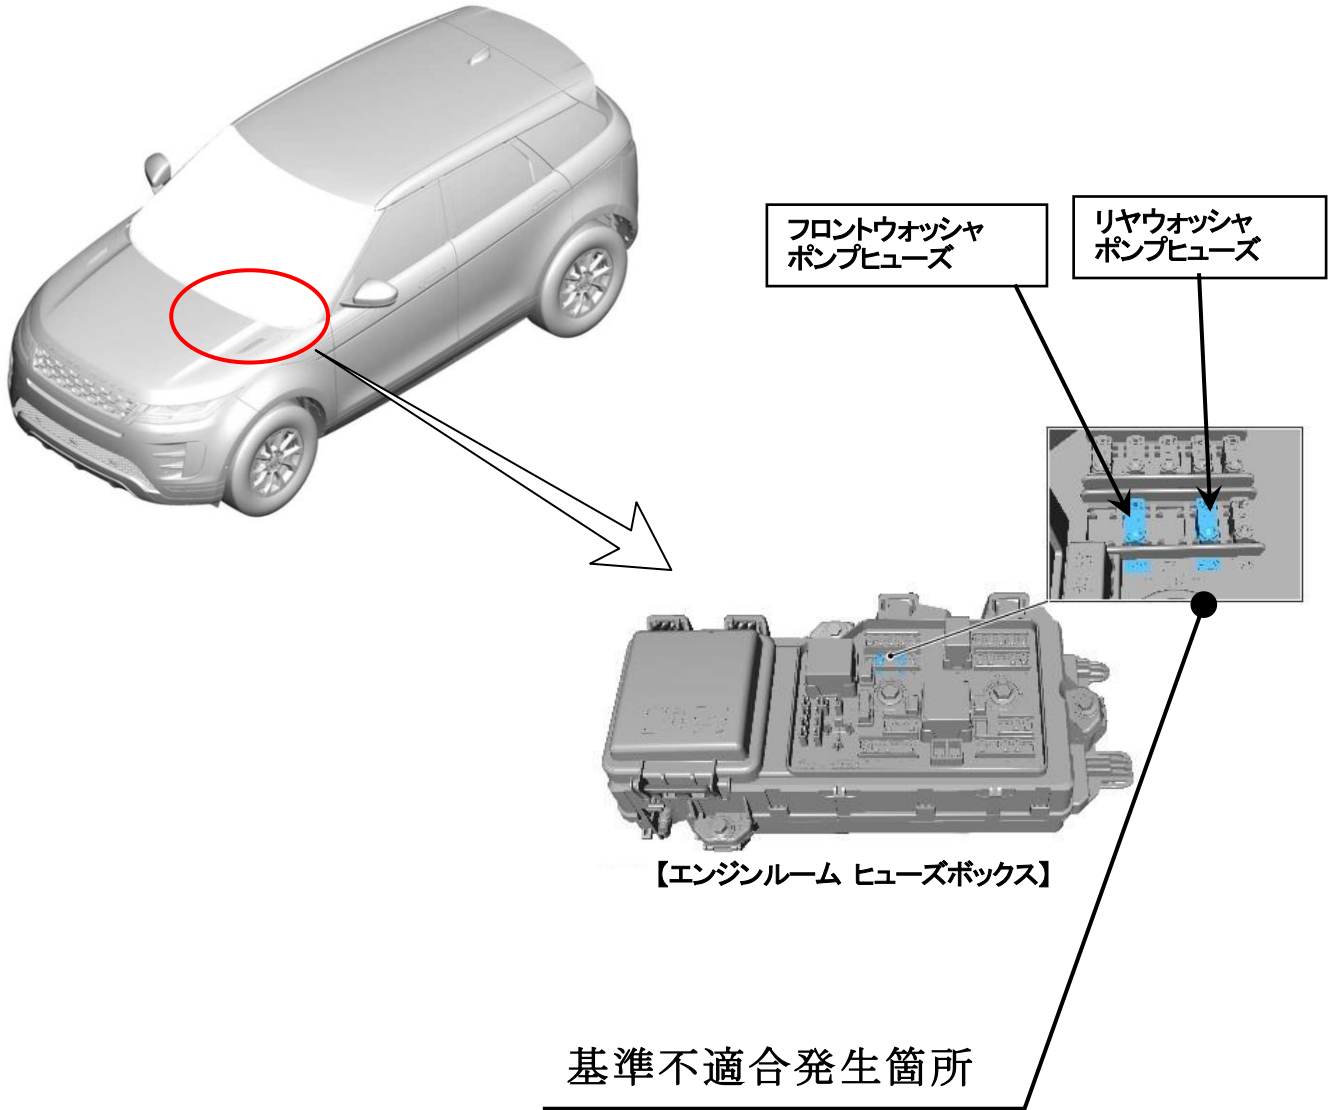

## 基準不適合発生箇所

フロント及びリヤウィンドウォッシャポンプにおいて、使用環境に対する電気回路の容量設定が不適切なため、ウォッシャノズルが凍結した状態でウォッシャを使用すると、フロント及びリヤウィンドウォッシャポンプ回路のヒューズが切れることがある。そのため、ウォッシャ液が噴射されなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ヒューズを対策品に交換する。また、ヒューズボックスカバーを、表示を変更した対策品に交換し、取扱説明書のヒューズ仕様欄に修正シールを貼付する。

識別：助手席ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。