


## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月28日

リコール届出番号	外-2516	リコール開始日	平成29年7月29日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特定の助手席エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通りに調合されていないものがある。そのため、衝突時に助手席エアバッグが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグユニットを良品に交換する。なお、良品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメール等により連絡し、良品の準備ができた段階で古い車両の使用者から再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2516のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LG3SB	「レンジローバー」	SALGA2VE1GA311980 平成28年11月11日	1	
	ABA-LGL5SC	「レンジローバー」	SALGA3EE0GA313158 平成28年12月17日	1	
	ABA-LW3SA	「レンジローバースポーツ」	SALWA2VE0GA114231～SALWA2VE5GA114712 平成28年10月29日～平成28年11月11日	3	
	CBA-LV2A	「レンジローバー-Evoque」	SALVA2AG6HH178222・SALVA5AG1HH178582 平成28年10月27日・平成28年11月11日	2	
	LDA-LR3KA	「ディスカバリー」	SALRA2AK2HA000161 平成29年3月24日	1	
	ABA-LR3VA	「ディスカバリー」	SALRA2AV1HA000162 平成29年3月24日	1	
(計 6 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲)	平成28年10月27日～平成29年3月24日	(計9台)	

## 改善箇所説明図

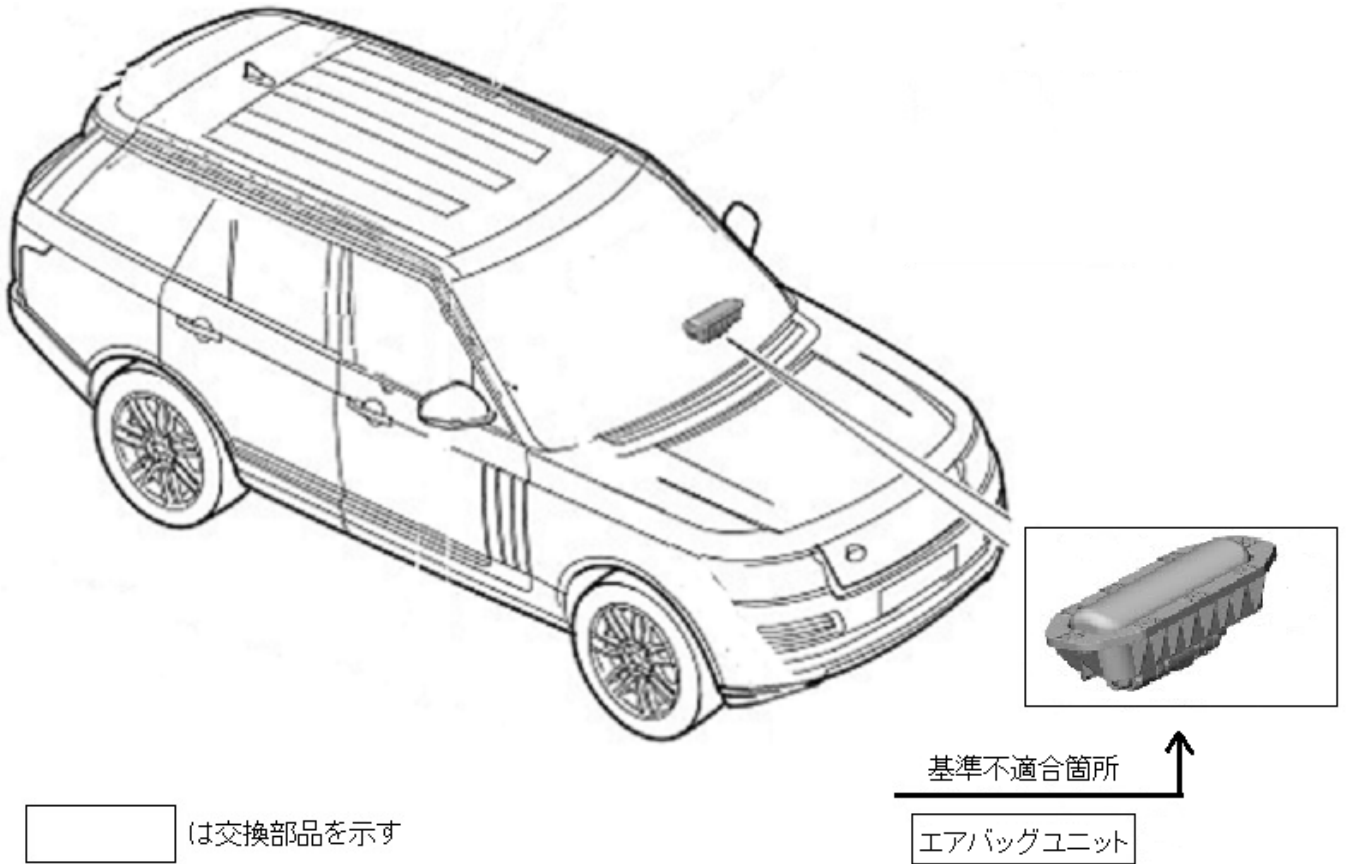

### 基準不適合発生箇所

特定の助手席エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通りに調合されていないものがある。そのため、衝突時に助手席エアバッグが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、エアバッグユニットを良品に交換する。なお、良品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメール等により連絡し、良品の準備ができた段階で古い車両の使用者から再度連絡し、交換作業を行う。

#### 識別：

助手席ドアチェックアームのボディ下側取付けボルトに白ペイントを塗布する。

は交換部品を示す。