

## リコール届出一覧表


リコール届出日：平成30年5月18日

リコール届出番号	外-2660	リコール開始日	平成30年 5月 19日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料レール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料レールの製造工程において、燃料レールエンドキャップのロウ付け加工が不適切なため、ロウの割れが発生するものがある。そのため、当該部位から燃料がにじみ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料レールを良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2660のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	DBA-LC2XB	「ディスカバリースポーツ」	SALCA2AX0JH725840～SALCA2AX5JH740799 平成29年10月27日～平成30年2月28日	20	
	DBA-LV2XB	「レンジローバー Evoque」	SALVA2AX7JH254875～SALVA2AX4JH288286 平成29年10月27日～平成30年4月18日	65	
	DBA-LY2XCB	「レンジローバーベラール」	SALYA2AX4JA726309～SALYA2AX8JA735059 平成29年11月14日～平成30年2月28日	41	
	(計 3 型式)	(計 3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年10月27日～平成30年4月18日	(計126台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

# 改善箇所説明図

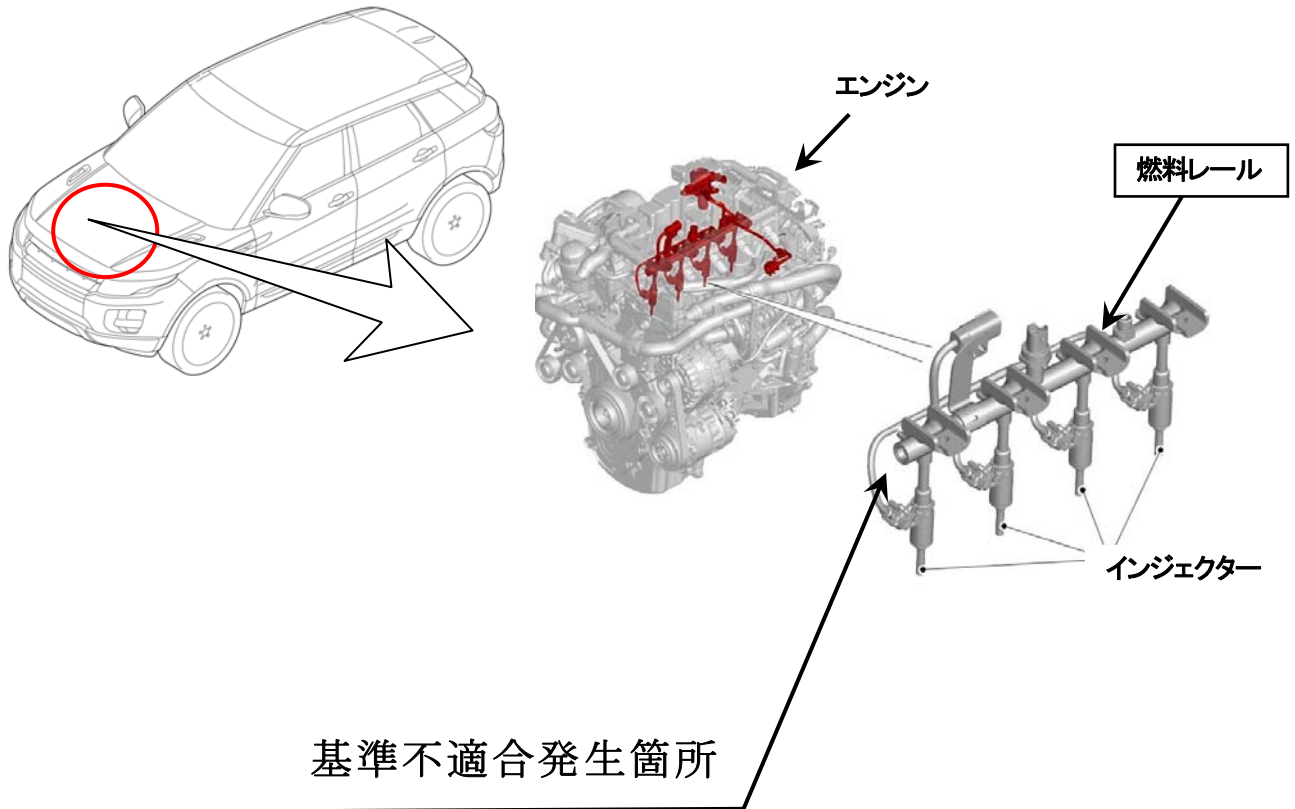

燃料レールの製造工程において、燃料レールエンドキャップのロウ付け加工が不適切なため、ロウの割れが発生するものがある。そのため、当該部位から燃料がにじみ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、燃料レールを良品と交換する。

識別：燃料レールの前端部キャップに白ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。