

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和2年5月12日

リコール届出番号	外-3030	リコール開始日	令和2年5月13日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	車体(リヤスポイラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールゲートに装着されているリヤスポイラーにおいて、接着工程の作業指示が不適切なため、当該リヤスポイラー上部と下部の密着性が低下しているものがある。そのため、当該リヤスポイラー上部が剥がれ、最悪の場合、走行中に外れて落下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤスポイラーに接着剤を充填する。なお、接着の剥がれが確認された場合は、リヤスポイラーを良品に交換する。		
不具合件数	14件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報、および国土交通省の指導による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-3030のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LS5N	レンジローバースポーツ	SALLSJAD3AA217236～SALLSJAD3BA297165 平成21年9月28日～平成23年5月23日	215	
	ABA-LS5S	レンジローバースポーツ	SALLSJAE3AA217183～SALLSJAE3BA297188 平成21年10月21日～平成23年6月1日	49	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年9月28日～平成23年6月1日	(計264台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図

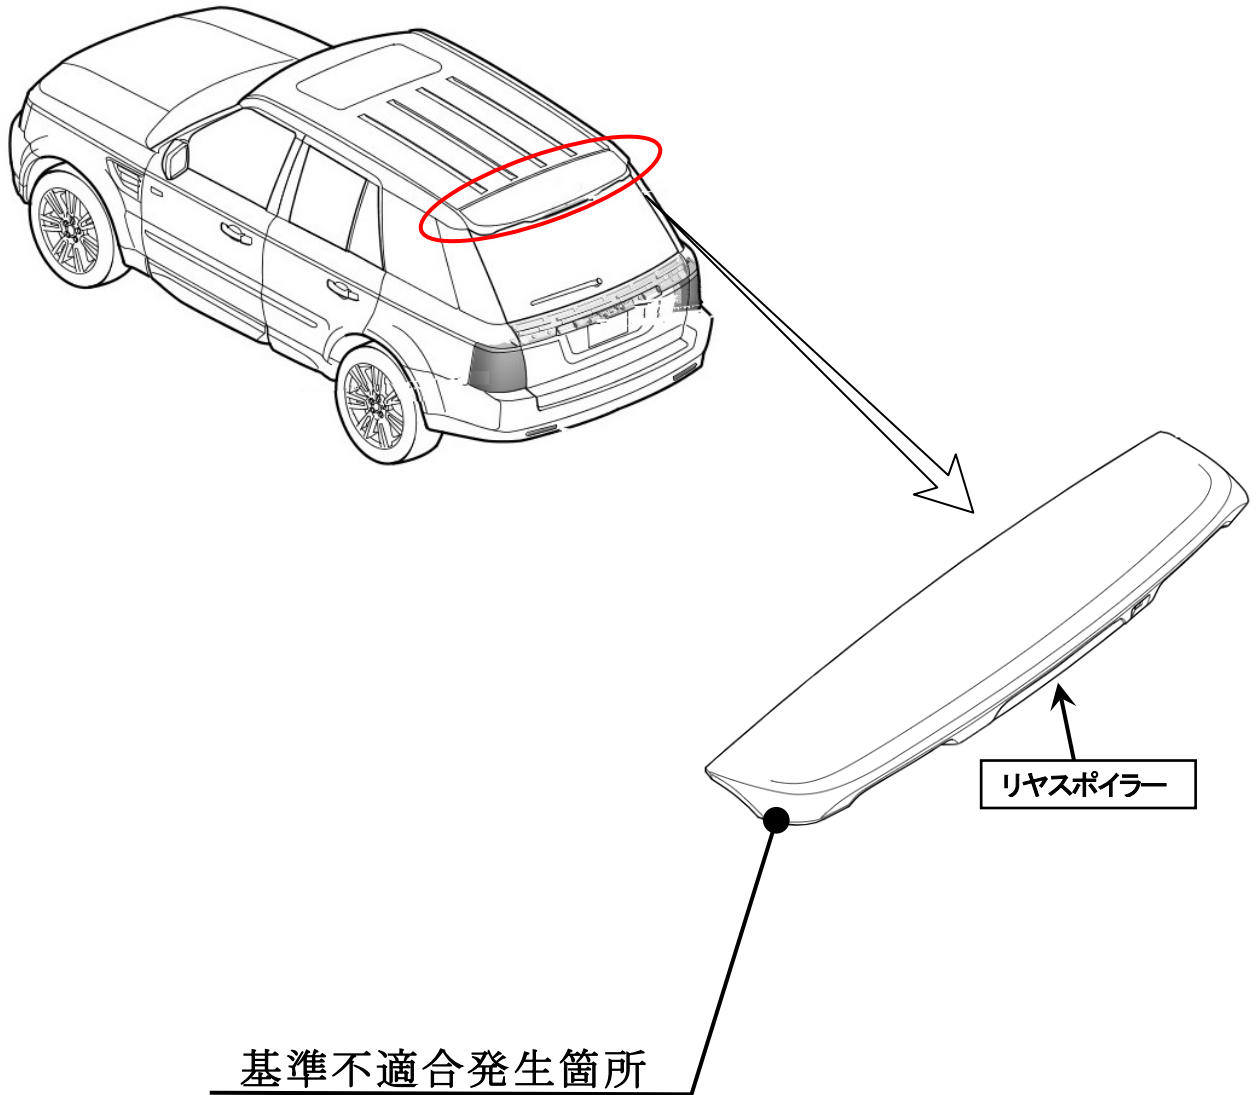

テールゲートに装着されているリヤスポイラーにおいて、接着工程の作業指示が不適切なため、当該リヤスポイラー上部と下部の密着性が低下しているものがある。そのため、当該リヤスポイラー上部が剥がれ、最悪の場合、走行中に外れて落下するおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤスポイラーに接着剤を充填する。なお、接着の剥がれが確認された場合は、リヤスポイラーを良品に交換する。

識別: 助手席ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。

注: は改善部品を示す。