

連絡先： 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成30年4月17日

リコール届出番号	外-2646	リコール開始日	平成30年 4月 18日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（トランスミッションコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、シフト制御用センサー配線接続端子の製造上のばらつきによる電気抵抗変化を異常として検知することがある。そのため、走行中に警告灯が点灯し、ギヤがニュートラルになり走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2646のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	CBA-LV2A	「レンジローバー Evoque」	SALVA1AG0EH860101～SALVA2AGXFH992435 平成25年10月25日～平成27年9月22日	1,939	
	CBA-LC2A	「ディスカバリー スポーツ」	SALCA2AG1FH500320～SALCA2AGXFH501336 平成27年2月23日～平成27年3月21日	6	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年10月25日～平成27年9月22日	(計1,945台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図

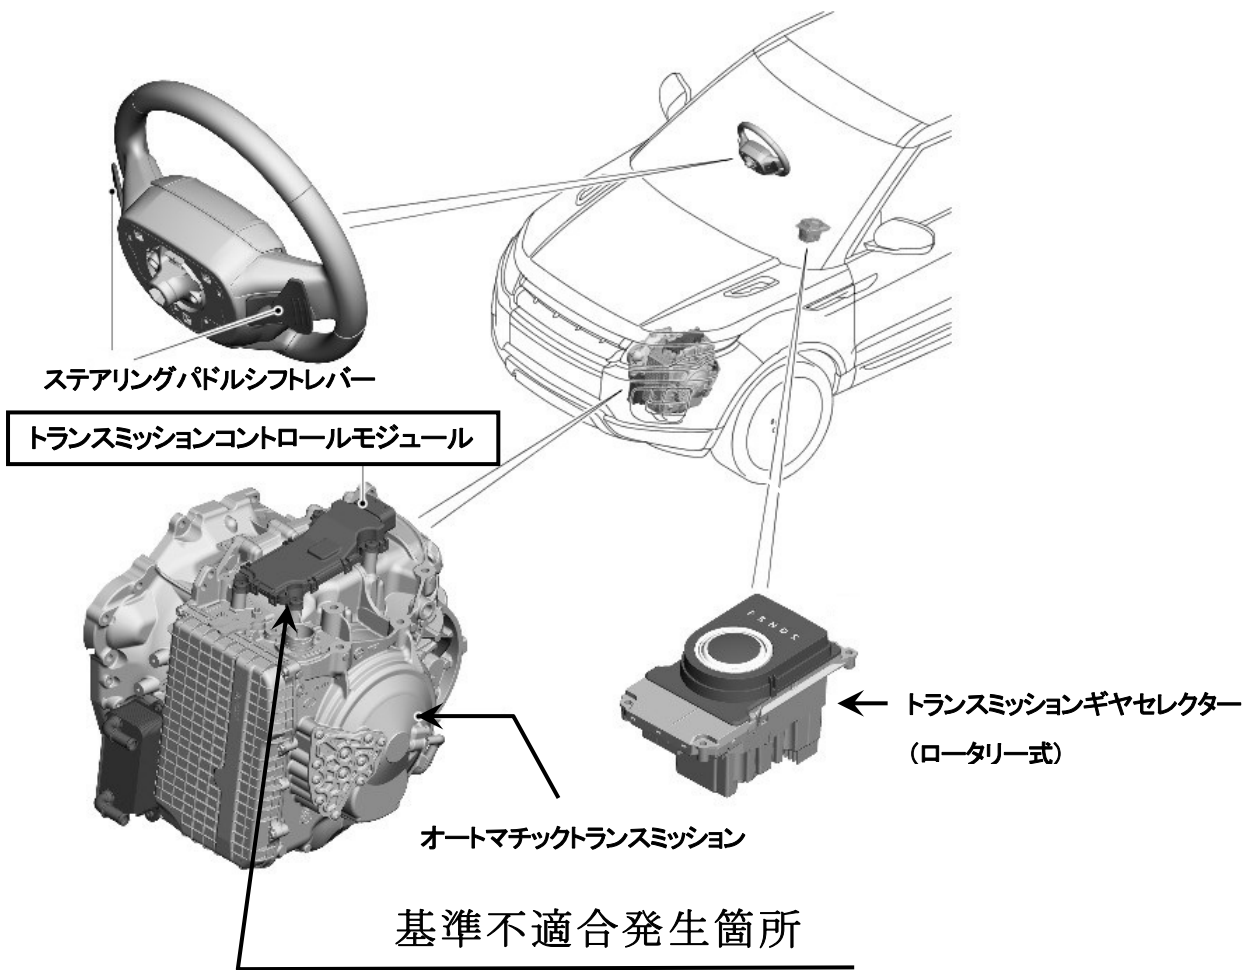

トランスミッションコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、シフト制御用センサー配線接続端子の製造上のばらつきによる電気抵抗変化を異常として検知することがある。そのため、走行中に警告灯が点灯し、ギヤがニュートラルになり走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、トランスミッションコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：トランスミッションコントロールモジュールコネクタ部に白ペイントを塗布する。

注： は対策実施部品を示す。