


## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月5日

リコール届出番号	外-3673	リコール開始日	令和5年9月10日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部灯火器において、配線の組付位置にバラツキがあるため、振動防止用パッドによって配線が押しつけられ灯火器内部のケースと配線が干渉し損傷するおそれがある。そのため、そのまま走行を続けると配線の断線に至り、警告灯が点灯し、尾灯、制動灯、方向指示器、非常点滅表示灯が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線の状況を確認し、振動防止用パッドを取り外し廃棄し、更に配線が損傷している場合は、後部灯火器を新品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	コール対象車の台数	備考
ランドローバー	3BA-LK9447A	レンジローバー	SALKA9A75NA000964～SALKA9A76PA038559 令和4年4月20日～令和5年3月5日	93	
	3BA-LKB447A		SALKABA78NA000965～SALKABA79PA039051 令和4年4月20日～令和5年3月5日	71	
	3CA-LK93WA		SALKA9AW2NA001044～SALKA9AW1PA035477 令和4年5月6日～令和5年3月5日	117	
	3LA-LK934A	レンジローバー PHEV	SALKA9A40PA024923～SALKA9A44PA032832 令和4年11月5日～令和5年2月11日	9	
	3LA-LKB34A		SALKABA42PA024686～SALKABA45PA025928 令和5年2月11日	4	
	(計5型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年4月20日～令和5年3月5日	(計294台)	

## 改善箇所説明図

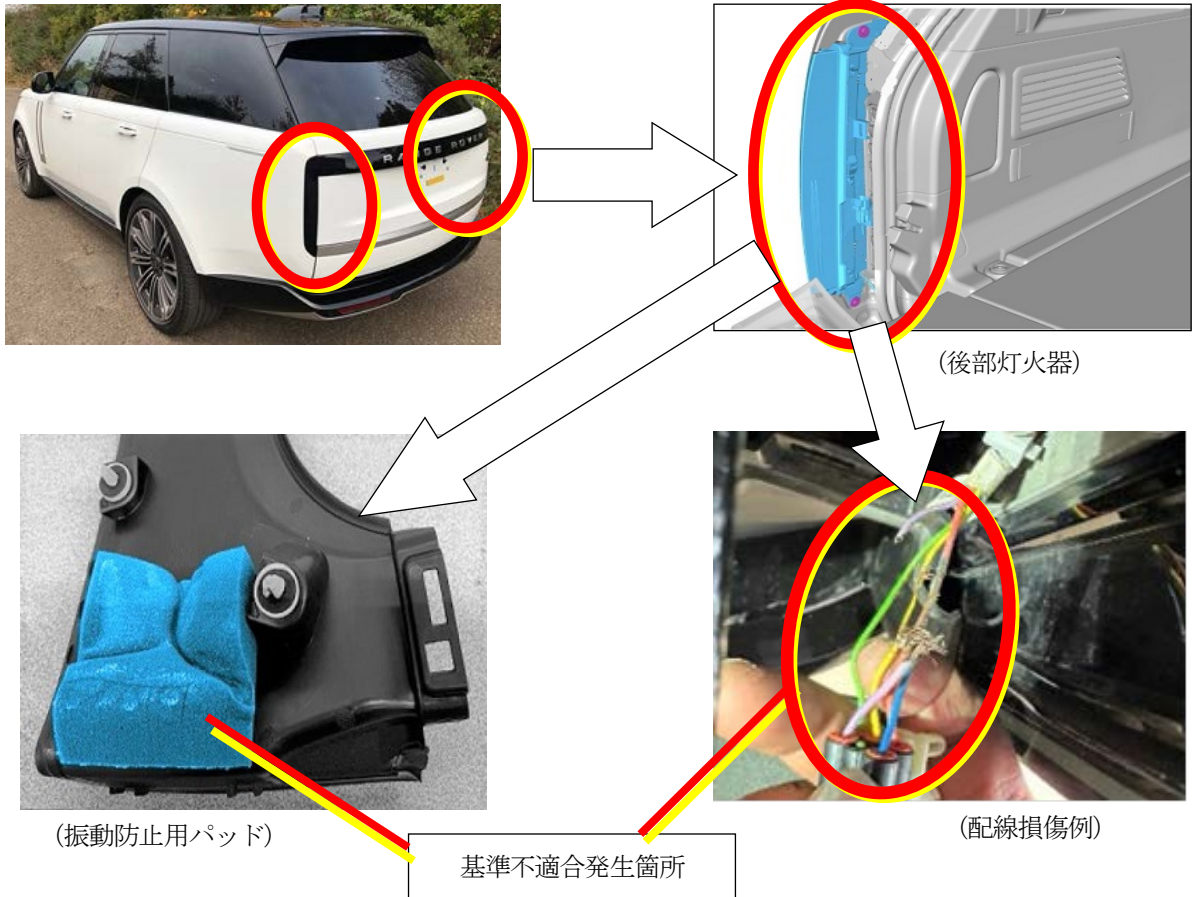

注：  は、点検、取り外し並びに交換部品を示す。