

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年8月18日

リコール届出番号	外-4229	リコール開始日	令和8年8月18日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	原動機（補機ベルト用ガイドローラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、補機ベルト用ガイドローラーの設計検討が不十分なため、位置決め用ガイドピン強度が不足している。そのため、エンジン振動等で当該ガイドピンが折損して固定が外れ、オイルプレッシャセンサに干渉し、そのまま使用を続けると、当該センサが損傷してオイルが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、補機ベルト用ガイドローラーを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3CA-L123WA	レンジローバー スポーツ	SAL1A2AW1RA194778～SAL1A2AW7RA422069 令和6年3月3日～令和6年3月28日	321台	
	3CA-LE62WAB	DEFENDER 90	SALEA6AWXR2325371～SALEA6AW6T2630129 令和6年3月20日～令和8年4月1日	533台	
	3CA-LE62WCB		SALEA6AW2R2324344～SALEA6AW3T2603938 令和6年3月18日～令和8年1月27日	121台	
	3CA-LE72WAB	DEFENDER 110	SALEA7AW3R2323807～SALEA7AW1T2631078 令和6年3月15日～令和8年4月7日	5,802台	
	3CA-LE72WCB		SALEA7AWXR2328759～SALEA7AW8T2629716 令和6年4月3日～令和8年3月30日	761台	
	3CA-LK93WA	レンジローバー	SALKA9AWXRA228553～SALKA9AW4RA242187 令和6年3月3日～令和6年5月2日	38台	
	3CA-LR3WB	ディスカバリー	SALRA2AW5R2498872～SALRA2AW3T2524859 令和6年3月12日～令和8年4月7日	222台	
	7CF-LE73WVE	Hard Top X-Dynamic	SALEAJAW3T2498224 令和7年11月4日	1台	
	(計8型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年3月3日～令和8年4月7日	(計7,799台)	

備考：上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図

