


## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月30日

リコール届出番号	外-2401	リコール開始日	平成28年 12月 1日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド  問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	乗車装置（キービークルモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席の乗降扉において、施錠・開錠を制御しているコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、リモコンで自動的にドアを開放しようとした際、ドアラッチ機構が錆びて作動抵抗が大きいと、当該コントロールモジュールからドアラッチ機構へ供給される電流が閾値を超えドアラッチを作動させるモータが停止することがある。そのため、ドアラッチが施錠以外の状態で固定され、ドアを閉めても確実にロックされず、最悪の場合、走行中に扉が開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コントロールモジュールのプログラムを書き替える。なお、ハードウェアの古いものに関しては、コントロールモジュールを新品と交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2401のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LG3SB	「レンジローバー」	SALGA2VE2EA110442～SALGA2VE4FA222984 平成25年6月19日～平成27年4月20日	260	
	ABA-LG5NA		SALGA2DE7DA100179～SALGA2DE2DA124843 平成24年12月5日～平成25年8月23日	125	
	ABA-LG5SA		SALGA2EE8DA100108～SALGA2EE8FA222583 平成24年12月5日～平成27年4月20日	296	
	ABA-LGL3SC		SALGA3VE0EA143185～SALGA3VE6FA219882 平成26年2月27日～平成27年4月20日	25	
	ABA-LGL5SC		SALGA3EE0EA134972～SALGA3EE3FA220374 平成26年3月28日～平成27年6月16日	43	
	ABA-LW3SA	「レンジローバースポーツ」	SALWA2VE1EA300194～SALWA2VEXFA619479 平成25年9月9日～平成27年4月20日	648	
	ABA-LW5SA		SALWA2EE2EA000065～SALWA2EEXFA610409 平成25年9月9日～平成27年4月20日	167	
	(計 7型式)	(計 2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年12月5日～平成27年6月16日	(計1564台)	

## 改善箇所説明図

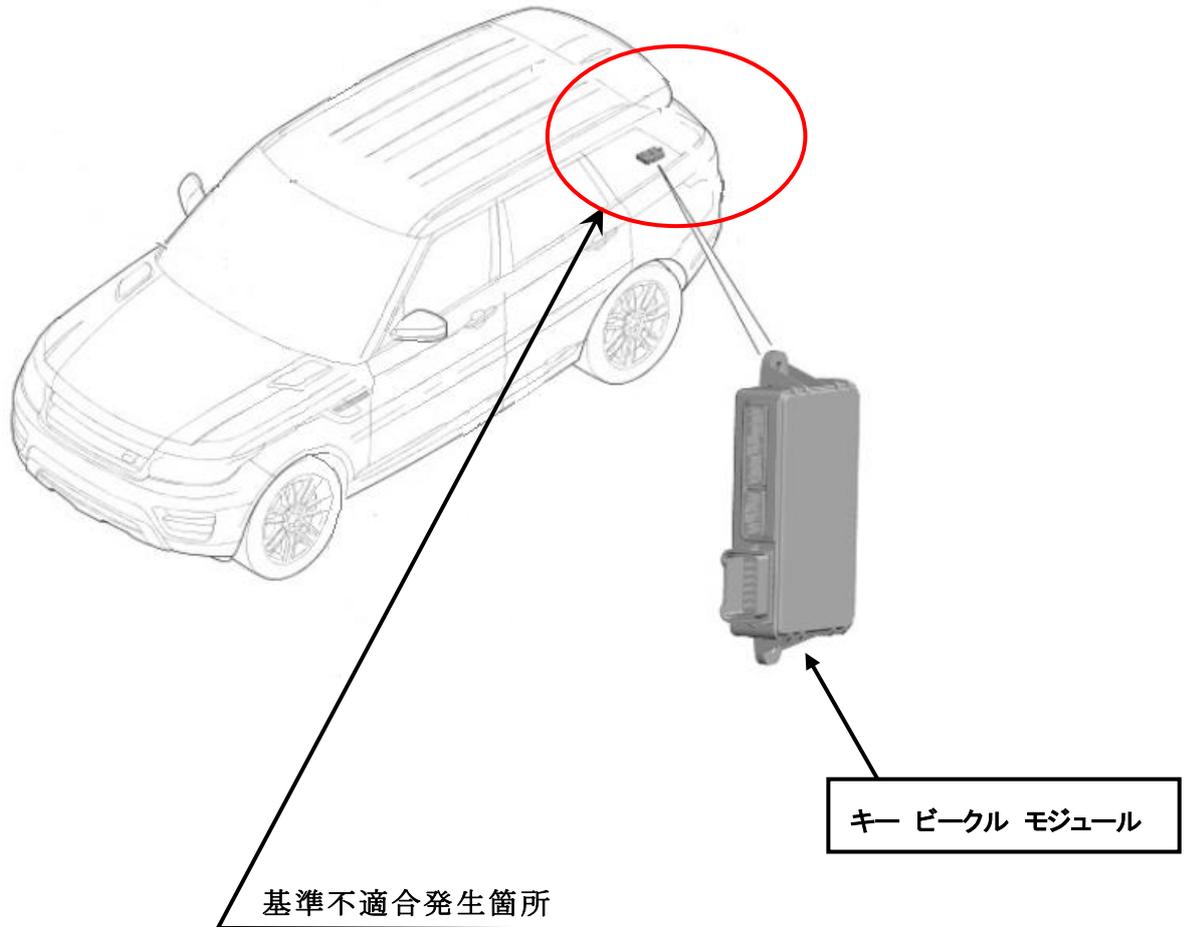

後席の乗降扉において、施錠・開錠を制御しているコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、リモコンで自動的にドアを開放しようとした際、ドアラッチ機構が錆びて作動抵抗が大きいと、当該コントロールモジュールからドアラッチ機構へ供給される電流が閾値を超えドアラッチを作動させるモータが停止することがある。そのため、ドアラッチが施錠以外の状態で固定され、ドアを閉めても確実にロックされず、最悪の場合、走行中に扉が開くおそれがある。

### 改善の内容

全車両、コントロールモジュールのプログラムを書き替える。なお、ハードウェアの古いものに関しては、コントロールモジュールを新品と交換する。

注：  は点検部品を示す。