

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和3年2月16日

リコール届出番号	外-3171	リコール開始日	令和3年2月17日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ		
	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドロー ーバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	電気装置（バッテリーケーブル取付ボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリマイナスケーブルのボディ側アース取付部において、作業管理が不適切なため、取付ボルトの締結トルクが大きい状態のものがある。そのため、当該ボルトのネジ山が破損し、原動機及び電装品に電源が供給されず、最悪の場合、原動機が始動しない又は走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該取付ボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。		
不 具 合 件 数	3件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	LDA-LR3KA	「ディスカバリー」	SALRA2AK0K2401211～SALRA2AK3L2441865 平成31年4月9日～令和2年10月5日	154	
	ABA-LR3VA		SALRA2AV7K2407162～SALRA2AV9L2441105 令和元年7月22日～令和2年8月31日	24	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年4月9日～令和2年10月5日	(計178台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図

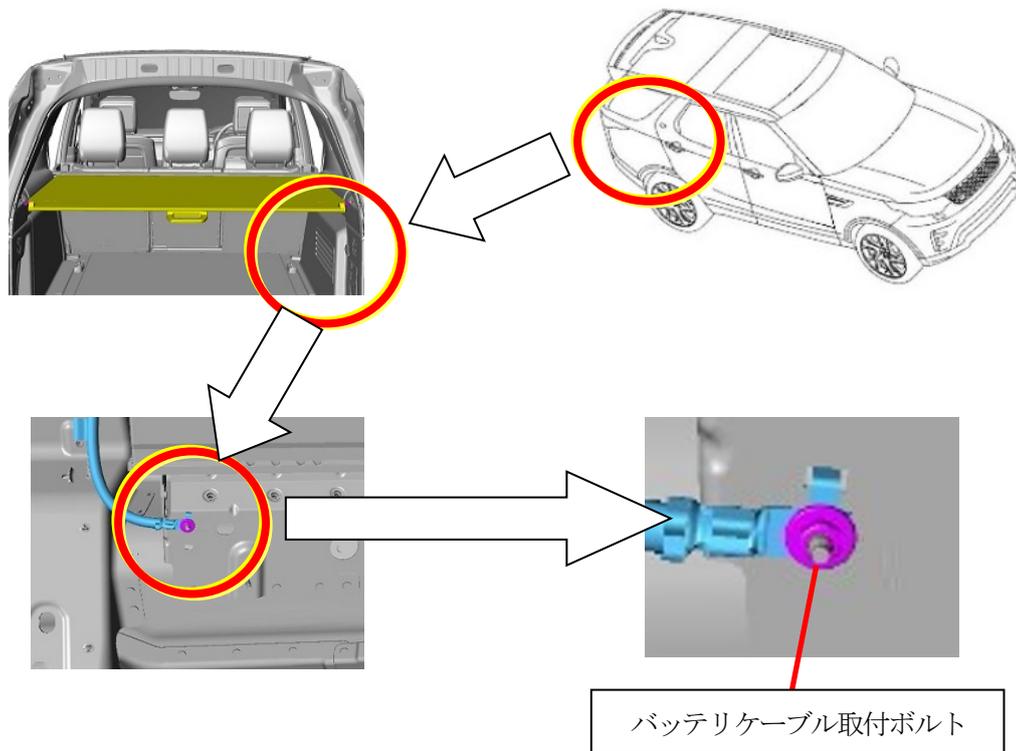

注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

バッテリーマイナスケーブルのボディ側アース取付部において、作業管理が不適切なため、取付ボルトの締結トルクが大きい状態のものがある。そのため、当該ボルトのネジ山が破損し、原動機及び電装品に電源が供給されず、最悪の場合、原動機が始動しない又は走行中にエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、当該取付ボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。
識別：助手席ドアヒンジボルトに黄色ペイントを塗布する。