

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和4年6月7日

リコール届出番号	外-3409	リコール開始日	令和4年6月8日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772 ：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	原動機（アクセサリベルトテンショナー、パワートレインコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①アクセサリベルトの張力を一定に保つためのオートテンショナーのばねの耐久性が不適切なため、経時劣化により張力が低下すると、当該ベルトに振れの発生と共に負荷がかかり折損することがある。 ②セルモーターでエンジンを始動する条件を正しく検知できないために、セルモーターが作動せず、常に原動機の再始動用モーターが使用され、その結果再始動用モーターを駆動するベルト（アクセサリベルト）に負荷がかかり、当該ベルトが折損することがある。 そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、発電不足により警告灯が点灯し、バッテリーが上がり、燃料装置、点火装置等の電装品の使用が出来ず、原動機が停止し走行不能或いはオーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	①該当車両は全車両、オートテンショナーを対策品に交換し、アクセサリベルトを新品に交換する。 ②全車両、パワートレインコントロールモジュールのプログラムを更新する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3CA-DC2NC	F-PACE	SADCA2ANXMA667534～SADCA2AN8NA689338 令和3年3月1日～令和4年3月15日	107	① 102台 ② 107台
	3CA-DF2NB	E-PACE	SADFA2AN3M1015920～SADFA2AN9N1031749 令和3年3月15日～令和4年4月20日	216	① 187台 ② 216台
	3CA-JA2ND	XE AWD	SAJAA4AN1MCP67249～SAJAA4AN2NCP69044 令和3年5月5日～令和4年2月8日	59	① 50台 ② 59台
	3CA-JB2ND	XF AWD	SAJBA4AN8MCY87697～SAJBA4ANONCY91082 令和3年2月3日～令和4年3月15日	64	① 51台 ② 64台
	3CA-JBS2ND	XF スポーツ ブレーク	SAJBA2AN7MCY88490～SAJBA2AN2NCY91458 令和3年3月1日～令和4年3月15日	26	① 17台 ② 26台
ランドローバー	3CA-LC2ND	ディスカバリー スポーツ	SALCA2AN1MH886894～SALCA2AN1NH909012 令和3年3月1日～令和4年4月4日	160	① 152台 ② 160台
	3CA-LY2NAC	レンジローバー ヴェラール	SALYA2AN1MA296743～SALYA2AN8NA329674 令和3年3月1日～令和4年3月14日	30	① 22台 ② 30台
	3CA-LY2NCC		SALYA2AN8MA301646～SALYA2AN3NA329629 令和3年3月1日～令和4年2月8日	135	① 127台 ② 135台
	3CA-LZ2NB	レンジローバー イヴォーク	SALZA2AN1MH129178～SALZA2ANXNH169082 令和3年2月3日～令和4年1月11日	216	① 195台 ② 216台
	(計9型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月3日～令和4年4月20日	(計1,013台)	① 903台 ② 1,013台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図

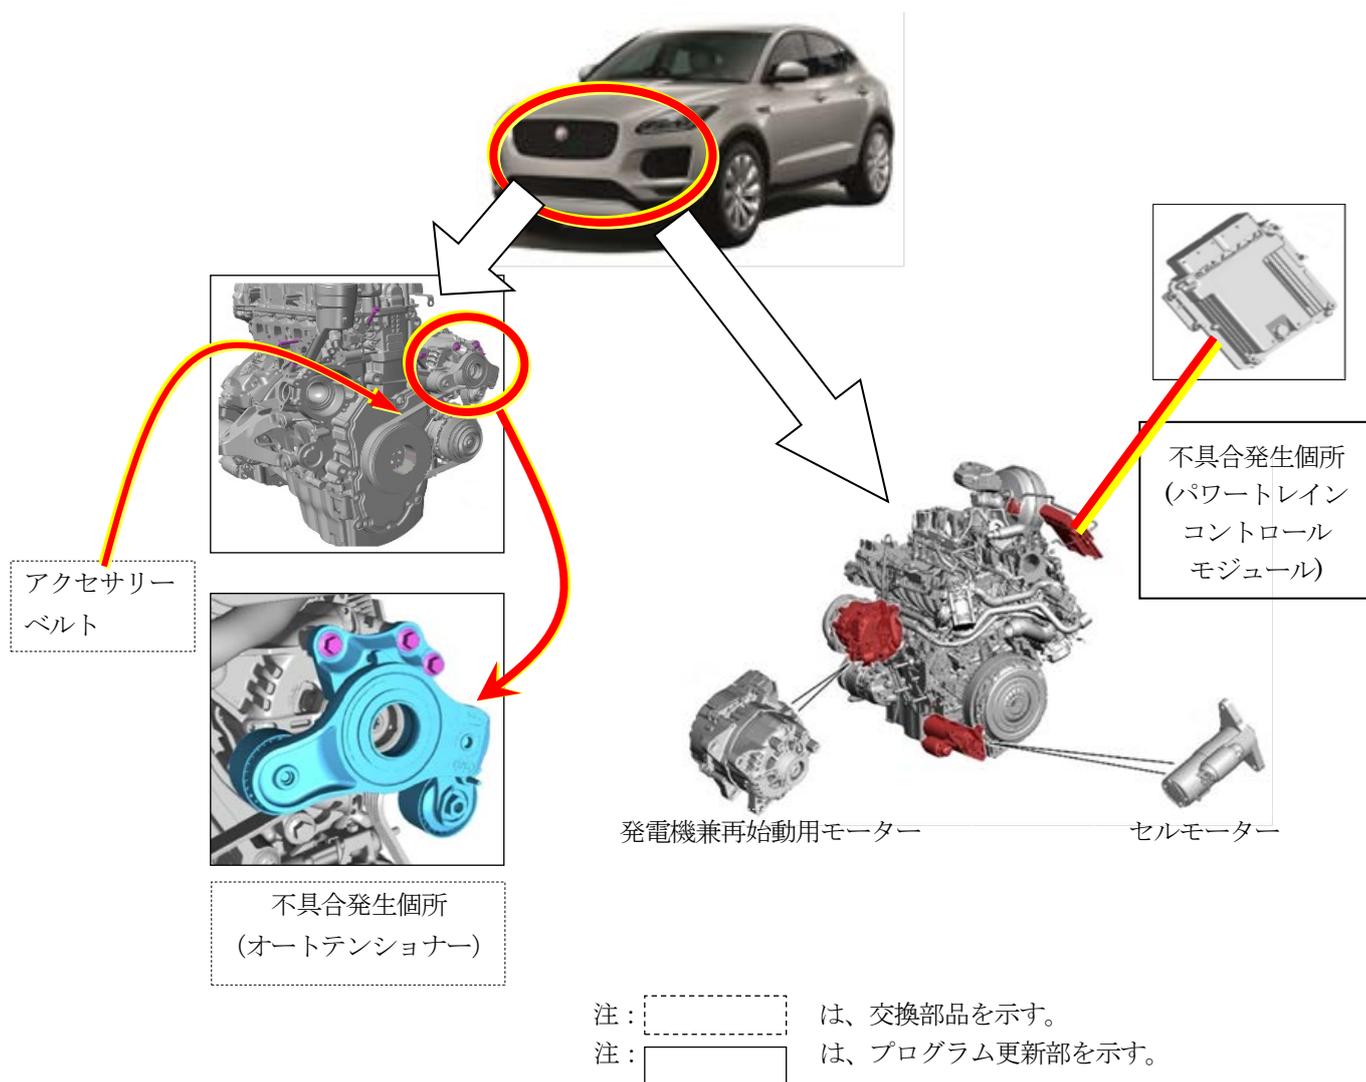

基準不適合発生箇所

- ①アクセサリベルトの張力を一定に保つためのオートテンショナーのばねの耐久性が不適切なため、経時劣化により張力が低下すると、当該ベルトに振れの発生と共に負荷がかかり折損することがある。
- ②セルモーターでエンジンを始動する条件を正しく検知できないために、セルモーターが作動せず、常に原動機の再始動用モーターが使用され、その結果再始動用モーターを駆動するベルト(アクセサリベルト)に負荷がかかり、当該ベルトが折損することがある。

そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、発電不足により警告灯が点灯し、バッテリーが上がり、燃料装置、点火装置等の電装品の使用が出来ず、原動機が停止し走行不能或いはオーバーヒートに至るおそれがある。

改善の内容

- ①該当車両は全車両、オートテンショナーを対策品に交換し、アクセサリベルトを新品に交換する。
 - ②全車両、パワートレインコントロールモジュールのプログラムを更新する。
- 識別：助手席ドアボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。