

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
------	--

リコール届出一覧表


リコール届出日: 令和 元年 9月 4日

リコール届出番号	外 - 2913	リコール開始日	令和 元年 9月 5日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国: 英国 製作者名: ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先: ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位 (部品名)	原動機 (パワートレーンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムの仕様指示が不適切なため、誤ったプログラムが搭載されている。そのため、触媒の温度上昇が遅くなり、排出ガスが基準を満足しなくなる、及び、燃費が悪化するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワートレーンコントロールユニットのプログラムを正規のプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているので、機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外 - 2913 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	CBA-LV2A	レンジローバー Evoque	SALVA5AG6HH186743~SALVA5AG8HH223257 平成28年11月11日~平成29年3月24日	14	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年11月11日~平成29年3月24日	(計14台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図

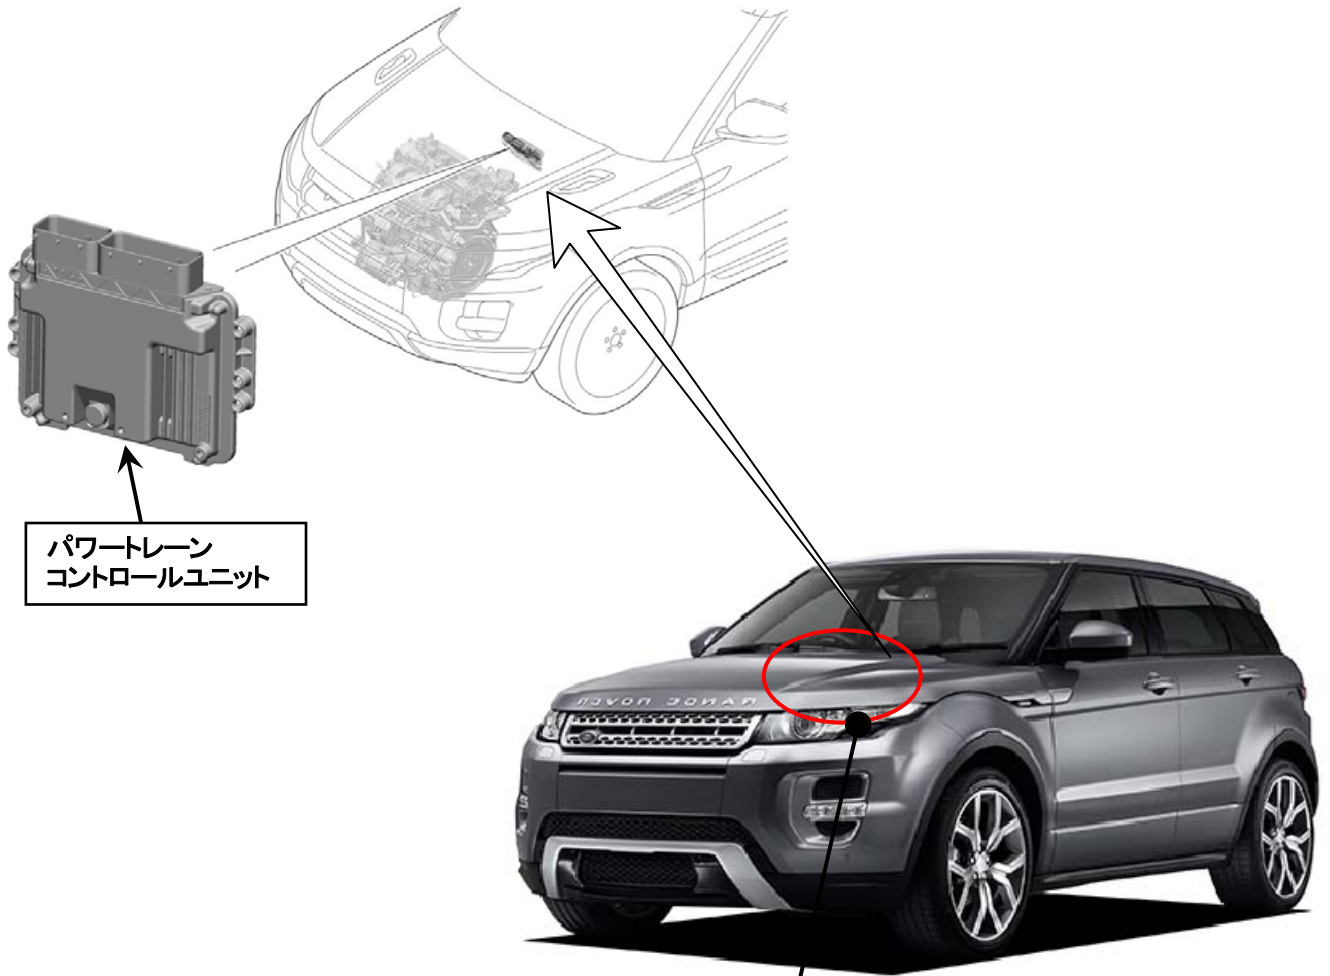

パワートレイン
コントロールユニット

基準不適合発生箇所

パワートレインコントロールユニットにおいて、プログラムの仕様指示が不適切なため、誤ったプログラムが搭載されている。そのため、触媒の温度上昇が遅くなり、排出ガスが基準を満足しなくなる、及び、燃費が悪化するおそれがある。

改善の内容

全車両、パワートレインコントロールユニットのプログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別：助手席ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。

注： は改善部品を示す。